


GUNNAR FABRICIUS HUSTED

ORGELBYGGERI APS

HØJVANGEN 13 - DK-3480 FREDENSBORG

Vivild Sogns Menighedsråd
organist Per Rasmus Møller
Nørregade 4
8550 Ryomgaard

TLF. 48 48 13 85
FAX 48 48 13 79
POSTGIRO 5 21 23 75
REG.NR 28013
SE. NR 83161515

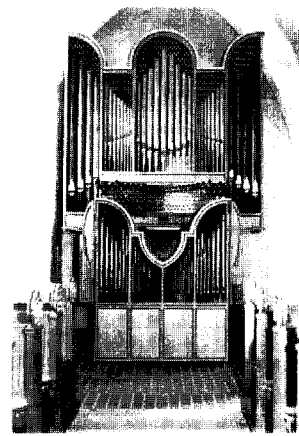

FREDENSBORG, DEN

03.10.2006

Rapport vedrørende Vivild kirkes orgel.

Orglet i Vivild kirke, der er bygget 1898 af orgelbygger Knud Olsen, Kjøbenhavn, er blevet totalt rengjort og behandlet mod borebiller i det omfang, der var synlige huller m.m., med Borakohl 10 RH.

Pedalet har fået tilbygget en ny Bassun 16 ' nøjagtig efter mål og udseende, og med tunger, kehler og støpsler efter Knud Olsen orglet i Frederikskirken (Marmorkirken) i København, bygget i 1894. C – Fs halvlængde, C – co trælydbægre, Cs ' – d ' tinlydbægre .

Pedalvindladen er blevet udvidet med 50 cm. på bagsiden af den eksisterende vindlade, med nyt vindlademodul.

Derpå er placeret to vandrette sløjfer. Stokke, registermekanik m.m. er helt efter det originale orgel og "nyt" gammelt porcelainsknap er monteret.

På hovedværksvindladen er indsat C – H i Rørføjte 8 ', som mangledede hvoraf 4 stk. er placeret på udflytterstok over spillemekanik.

Kvint 2 2/3 ' er udskiftet med Kvint 2 2/3 ' fra Fakse kirkes gamle Knud Olsen orgel fra 1877, som er udskiftet.

Oktav 2 ' er udskiftet med "nye" piber fra Fakse kirke.

Mixtur 1 1/3 ' III er udskiftet med Mixtur 2 ' 1 – 2 – 3.

2 ' koret er den gamle Oktav 4 ' fra Fakse kirke og 1 1/3 ' koret er den gamle Oktav 2 ' fra Vivild kirke. Stemmen er suppleret med rest af indvendige piber fra Principal 8 ' fra Fakse kirke og manglende piber er fra mit lager af gamle stemmer.

På svelleværksvindladen er Scharff II kor udskiftet med Waldfløjte 2 ', som stammer fra Garnisons kirkens Spidsfløjte 4 ' i III manual. Hvor gammel denne stemme er, ved jeg ikke, men den er sikkert fra Knud Olsens tidligere tid.

Orgelhuset er blevet udvidet med 50 cm. bagud, for at give plads til Bassun 16 '. Huset er udført i massivt langsomt voksende fyr med ramme fyldnings døre med spejl. De specielle profiler på siden er forlænget.

Orgelblæserkassen er ny og placeret på sydsiden af orglet.

Spillemåden i I manual og pedal var umådelig tung. Hele spillebordet er justeret igennem (istandsat) og koblingerne sat på "træk".

Ventilerne i hovedværksvindladen er blevet gjort ca. 5 m.m. for hver ventil.

Beskrivelsen på registertrækkene er blevet ændret, således at de igen passer til stemmerne på vindladen.

Nodehylden er ændret i hældningen.

Med venlig hilsen


Gunnar F. Husted