


TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S

Hammerbakken 20
DK-3460 Birkerød
Tlf: +45 45 87 07 55
th@frobenius.nu
www.frobenius.nu

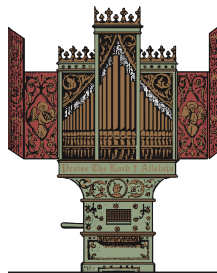

Grønlandsvej 9J
DK-8700 Horsens
Tlf: +45 75 62 54 98
th@frobenius.nu
www.frobenius.nu


Birkerød 09.07.2020

Renoveringsrapport

vedrørende orglet i

Petrus Beyer Salen

Odd Fellow Palæet

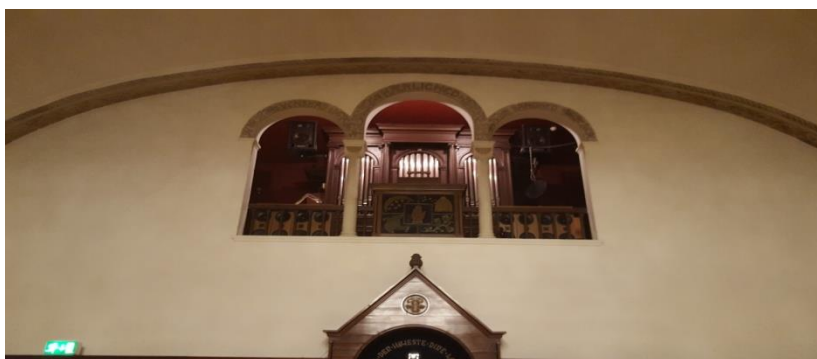

Dokumenter:

Renovering er foretaget i henhold til Tilbud af 11.03.2019. Kontrakt underskrevet 21.08.2019

Orglet:

Bygget af Frobenius år 1929

Følgende arbejder er udført:


Rensning:

Orglet er blevet adskilt, rengjort ved støvsugning og overført med Rodalonholdigt vand.

Spillebord:

Manaltangenternes celluloidbelægninger er udskiftede. Garneringer ved styrestifter og anslagsfilt er udskiftede, og manualerne efterfølgende justeret.

Pedalklaviaturet er adskilt og rensat. Alt filt udskiftet og tangenterne justeret til ensartet spilletryk. Defekte registervipper, frikombinationsknapper, afstiller-, og kollektivknapper repareret. En ny node og pedallampe monteret.

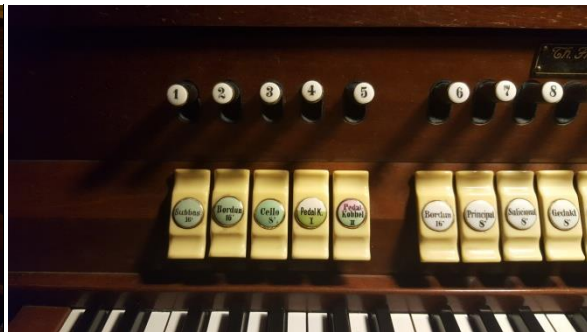

Pneumatik:

Alle membraner og spillebordsbælge er udskiftede. Afstillerbælge og registerbælge påsat nyt skind/lærred. Filten på keglernes dupper udskiftet.

Luftanlæg:

Orglets bælg og rullegardin er renoveret. Indsugningsslange til blæseren fjernet og erstattes af en ny kanal i træ.

**Vindlader:**

Vindlader repareret for utætheder som følge af udtørring.

Svelle:

Svellemekanikken er gennemgået i alle led. Svelledøre justeres og filten på anslagssteder udskiftet.

Pibeværket:

Alle træpiber i orglet gennemgået i støbsler og forslag således at de er tætte og støbslerne har passende lethed i gangen.

Klæbetape i Nathorn 8's hætter udskiftet med filt. Hætterne forrykkes en halv tone. Rørene rykket tilsvarende. Nyt rør til fs³ lavet.

Ukurante piber i Aeoline 8' og Nathorn 8' er udskiftede med nye piber i stil med de øvrige.

Alle åbne tinpibers stemmeslidser gennemgået og repareret.

Tunger og kebler i Oboe 8' gennemgået og renoveret.

Vindtrykket reetableret til 90mm vandsøjle og alle stemmer egaliseret, ligesom dårlige ansatser og andre klanglige skavanker er udbedrede.

Klokkespillet repareret.

Hele orglet hovedstemt.





Omdisponering:

Mixtur III i hovedværket er udtaget og en nybygget Mixtur 2' 2 fag indsat på dennes plads.

Oktav 4' i pedalværket er udtaget og en nybygget Cello 8' indsat på dennes plads.

Nye (gamle i original stil) registerskilte i stil med øvrige, indsat i spillebordet.



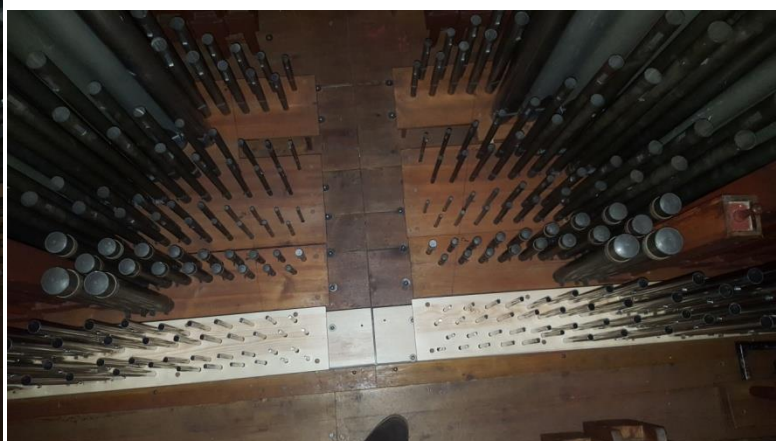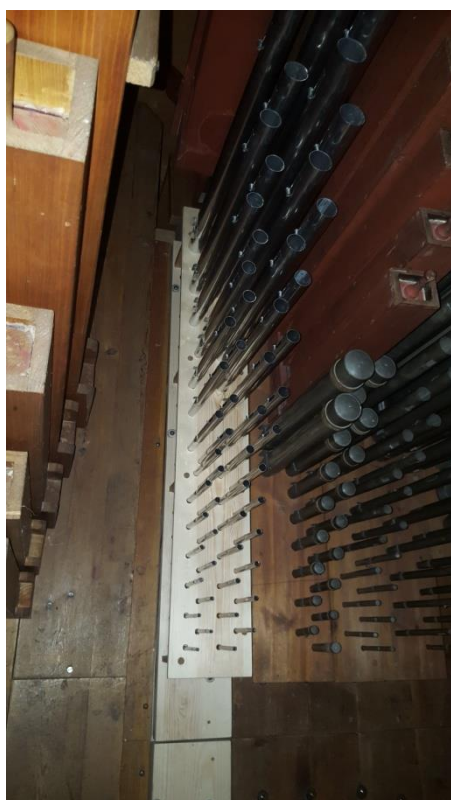

Med venlig hilsen

Eskild Momme

**Eskild Momme
Th. Frobenius & Sønner**